

## SERVICETIPS

Vid skriv- eller läsfel börjar du med att kontrollera att jordningen är bra i maskinen. Om du misstänker att det är jordningen som är orsaken kan du göra följande modifieringar:

**KRAFTAGGREGATET:** Multitech, ta bort kondensatorn C1.  
Bochart, ta bort kondensatorn C5.

**DISKETTDRIVARNA:** Ta bort jordskruven mellan logikkortet och drivechassit.

**WINCHESTERDRIVEN:** Kapa jordstrappningen mellan logikkortet och drivechassit.

Vid modifieringar på diskett- eller winchesterdriven sätter man sedan dit en jordbygel mellan SEC-80 kortet och en diskettdrive.

Om inte dessa modifieringar räcker får man kontrollera dataseparatorn. Därefter kontrolleras alignement på drivarna och läs/skrivhuvudet samt bältet till stegmotor tvättas.

## AMPEX-TERMINALEN

Det händer ibland att det blir en ljuspunkt när terminalen slås av. Detta kan bero på att fokuseringsporten på videokortet är trasig.


## TEKNISKT MEDDELANDE

OMBYGGNAD AV AMPEX TERMINAL TILL WORKSTATION DATOR

REVIDERING PÅ AMPEX KORTET:

KAPA FOLIEN MELLAN W26 OCH W27

Kortet sett från lödsidan

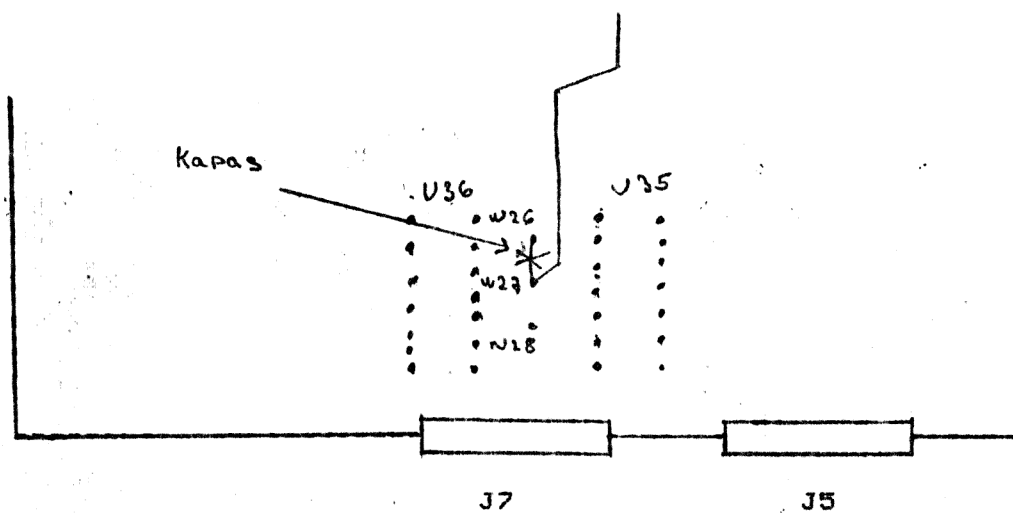

1985-03-05

TEKNISKT MEDDELANDE

SBC 80 KORTET  
-----

Ändring av tidskonstant power on reset.

Gör så här:

C06 = Kondensator

470 nf utgår och blir 2,2 > 5 Volt from nästa  
616 serie!

Den nya kondensatorn är en elytkondensator och +  
skall vara mot texten C06!

